


# Télémètre laser Halo X-Ray 600

## Mode d'emploi

Mis à jour le 12.09.2013 — © ROC Import 2013

### AI™ Angle Intelligence

La technologie innovante AI vous donne la mesure distance la plus exacte sur tout type de terrain, en pente montante ou descendante, pour ne plus faire d'erreur d'angle balistique.

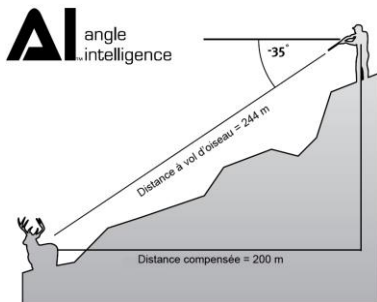

### MISE EN GARDE

Cet appareil émet un rayonnement laser de classe I. Un usage de ce télémètre autre que celui spécifié ici peut provoquer des blessures corporelles par exposition à des radiations dangereuses.


### CONTENU DU COFFRET

- Télémètre laser
- Housse de transport
- Dragonne
- Lingette microfibre
- Mode d'emploi




### POUR COMMENCER


1. La trappe du compartiment à pile située à l'arrière du télémètre. Redressez la languette et tournez-la dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Quand les croix sont alignées vous pouvez ouvrir la trappe pour dévisser la trappe.
2. Installez une pile lithium CR2 (non fournie) en respectant la polarité (pôle + au fond).

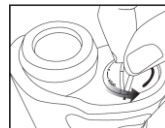



3. Remettez en place la trappe et revissez-la.

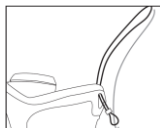

4. Installez la dragonne. Retournez le télémètre et enflez la dragonne dans le trou. Faites maintenant passer le côté long de la dragonne à l'intérieur de la petite boucle et tirez-le complètement.

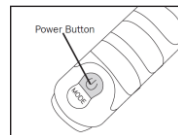


5. Appuyez brièvement sur le bouton START pour allumer. L'écran affiche alors une image parmi quatre images, selon le réglage en vigueur la dernière fois que le télémètre avait été éteint. (Exemples ci-dessous, en mode normal).

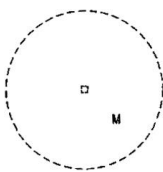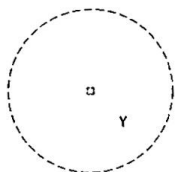

(Affichage en mode normal)


Effectuez la mise au point : Tournez vers la droite ou la gauche l'oculaire situé à l'avant du télémètre.

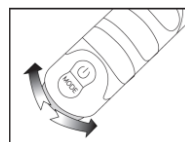

## CHANGER DE MODE DE MESURE ET D'UNITÉ de MESURE

Le bouton « MODE » vous permet de choisir le mode de mesure (Normal ou AI) ainsi que l'unité de mesure de distance. (Yards — l'écran affiche Y) ou Mètres — l'écran affiche M).



**Pour passer d'un mode à l'autre**  
Appuyez brièvement sur le bouton « MODE ».

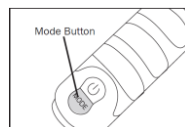

### Mode NORMAL en YARDS

Ce mode fournit une mesure précise en yards de la distance de visée.



Ex : 200 Y = 200 yards.

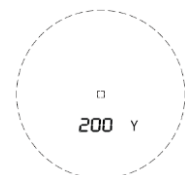

### Mode AI en YARDS

Ce mode fournit une mesure précise en yards de la distance horizontale de visée. La distance horizontale compense l'angle d'inclinaison du terrain et fournit la distance balistique exacte. L'angle d'inclinaison est aussi indiqué sur l'écran.


Ex : 200 Y = distance compensée 200 yards,  
< 35° = pente montante 35°.

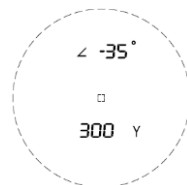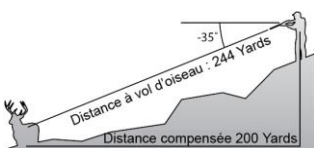

## Mode NORMAL en MÈTRES

Ce mode fournit une mesure précise en mètres de la distance de visée.



Ex : 183 M = 183 mètres.



## Mode AI en MÈTRES

Ce mode fournit une mesure précise en mètres de la distance horizontale de visée. La distance horizontale compense l'angle d'inclinaison du terrain et fournit la distance balistique exacte. L'angle d'inclinaison est aussi indiqué sur l'écran.

Ex : 183 M = distance compensée 183 mètres, < -35° pente descendante 35°.

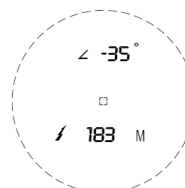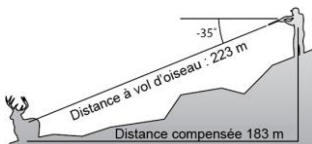

## MESURER LA DISTANCE DE VISÉE

1. Appuyez une fois sur le bouton START et relâchez-le pour commencer à mesurer.



Pendant que vous mesurez la distance à la cible, le symbole de rayonnement laser clignote.



2. Lorsque le télémètre a terminé de prendre la mesure, il affiche le résultat sur l'écran.

Remarque :


**Si la cible est hors de portée, ou si le télémètre n'a pas pu effectuer la mesure, il affiche « - - - » sur l'écran.**

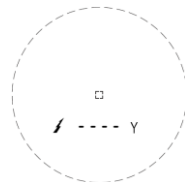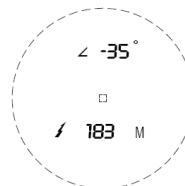

## MODE BALAYAGE


1. Pour utiliser le télémètre en mode BALAYAGE, appuyez sur le bouton START **en le maintenant enfoncé**. Le mot SCAN d'affiche sur l'écran.
2. En changeant de cible, la mesure affichée par le télémètre change en conséquence.
3. Relâchez le bouton START pour quitter le mode BALAYAGE.

Le mode BALAYAGE fonctionne quelque soit le mode de mesure choisi.

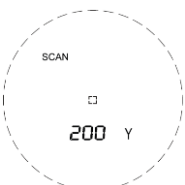

## PILE FAIBLE

Une icône de pile apparaissant sur l'écran signifie que la pile est très faible et doit être remplacée car elle pourrait fausser les mesures.

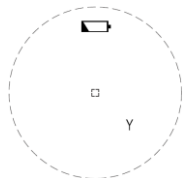

## ARRÊT AUTOMATIQUE

Le télémètre se met en veille automatiquement pour économiser la pile après 20 secondes d'inactivité.

## ENTRETIEN

Pour nettoyer les lentilles, utilisez le chiffon microfibre fourni avec le télémètre. Passez le chiffon sur les lentilles en procédant par mouvements circulaires.

Si vous vous servez d'un autre chiffon que celui fourni avec le télémètre, vérifiez qu'il est doux et non grossier, car il pourrait endommager les lentilles.

Vous pouvez aussi utiliser de l'alcool isopropyle pour nettoyer les lentilles mais toujours en l'appliquant sur un chiffon doux, **et jamais directement sur la lentille elle-même.**

Ne pas ouvrir, démonter, modifier ou tenter de réparer le télémètre laser sous risque d'exposition dangereuse à une irradiation laser. Le télémètre n'a pas de pièce détachée changeable ou réparable par l'utilisateur. Veuillez renvoyer le télémètre au fabricant pour toute réparation. Aucune réparation n'est nécessaire pour garder ce télémètre en conformité avec les règlements de sécurité sur les lasers.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Laser</b>	Classe I conforme à la norme IEC 60825-1 2007
<b>Modes de mesure</b>	Normal, AI™ Compensation d'inclinaison
<b>Unités de mesure</b>	Yards, Mètres
<b>Mode Balayage</b>	Oui
<b>Grossissement</b>	6x
<b>Portée maximale</b>	550 m sur objet réfléchissant
<b>Oculaire</b>	15,5 mm – anti-buée
<b>Objectif</b>	24 mm
<b>Angle de vue</b>	7 degrés
<b>Précision</b>	+/- 1 m
<b>Imperméabilité</b>	Imperméable à la pluie
<b>Poids</b>	150 g
<b>Dimensions</b>	104 x 76 x 41 mm
<b>Alimentation</b>	1 pile lithium CR2 (non fournie).
<b>Arrêt automatique</b>	Au bout de 20 secondes sans appuyer sur aucun bouton.
<b>Écran</b>	Texte et icônes de couleur grise

Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer les fonctionnalités et le design du produit à sa seule discrétion. Ces changements peuvent ne pas être reflétés dans cette version du mode d'emploi.

## GARANTIE

Ce produit est garanti pièces et main d'œuvre pendant deux ans après la date d'achat, en nos locaux, contre tout défaut de fabrication.

La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés par une modification du produit, la mauvaise utilisation, la détérioration par suite d'un choc ou d'une chute, l'utilisation dans un but pour lequel il n'est pas conçu.

La garantie ne couvre pas les situations suivantes : produit abîmé ou non entretenu comme il convient, piles usées, appareil ayant été réparé par quelqu'un d'autre que ROC Import.

En cas d'anomalie de fonctionnement, l'ensemble du produit doit être retourné par l'utilisateur, en port payé, à l'adresse qui vous sera indiquée, accompagné de la photocopie de la facture d'achat datée et portant le cachet du revendeur.

Pour connaître l'adresse où retourner le produit, téléphonez au 0800 910 910 pour la France ou au +377 97 97 31 77 pour l'étranger. L'appareil sera réparé ou échangé pendant la période de garantie, et vous sera renvoyé gratuitement.

Ce télémètre est importé des USA par ROC Import.



ROC Import  
B.P. 246  
MC 98005 MONACO Cedex.  
[www.roc-import.com](http://www.roc-import.com)  
[info@roc-import.com](mailto:info@roc-import.com)